



Garantía Limitada del Caudalímetro

Al usuario original se le otorga una garantía de los medidores contra defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de trece (13) meses a partir de la fecha de envío de fábrica, siempre y cuando el medidor sea instalado, operado y se le brinde mantenimiento en conformidad con las instrucciones y recomendaciones de King Instrument Company.

Esta garantía no aplica si la avería ha sido causada directa o indirectamente por cualquiera de los siguientes factores: manejo incorrecto, almacenamiento inadecuado, abuso, aplicación inapropiada del producto, ausencia de mantenimiento razonable y necesario, uso excediendo la presión y temperaturas máximas sugeridas, embalaje inapropiado para la devolución, o que se le hayan realizado reparaciones o se le hayan intentado realizar por alguien que no pertenece a la empresa King Instrument Company, Inc.

KING INSTRUMENT COMPANY, INC. NO GARANTIZA LA ADECUACIÓN DE SUS PRODUCTOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS.

Esta garantía es válida solamente para el usuario final y no aplica a productos que hayan sido dañados o modificados. Esta garantía no es transferible y se limita a la sustitución o reparación. La responsabilidad de la empresa King Instrument Company que surge de su suministro de productos, o su uso, en ningún caso excederá el costo de corregir defectos en los productos según lo establecido anteriormente.

ESTA GARANTÍA ES UNA GARANTÍA LIMITADA Y REEMPLAZARÁ CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un propósito determinado. NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN O LA CONTENIDA AQUÍ.

EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE A LA EMPRESA KING INSTRUMENT COMPANY POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS INDIRECTOS, EMERGENTES O INCIDENTALES.

Los productos deben ser devueltos, con portes pagados, a la empresa King Instrument Company, Inc. conjuntamente con el comprobante de compra. Telefóneee a la fábrica para solicitar instrucciones para la devolución y el número de Autorización para la Devolución de la Mercancía (RMA, por sus siglas en inglés).

Esta información es importante.

Léala con atención antes de empezar a trabajar.

1) Inspeccione el medidor por daños que pudieran haber ocurrido durante el transporte. Informe al transportista, de inmediato, acerca de cualquier daño ocasionado al empaque.

2) Asegúrese de que la presión, temperatura, el fluido y otros requisitos sean compatibles con el medidor (incluidas las juntas tóricas).

3) Seleccione una ubicación adecuada para su instalación a fin de evitar el exceso de tensión en el medidor, lo cual podría ser resultado de:

- a) Tubería desalineada.
- b) El peso de materiales de fontanería o gasfitería relacionada.
- c) "Golpes de Ariete" lo cual es más probable que ocurra cuando el flujo es detenido súbitamente, como por ejemplo con válvulas accionadas por solenoides de cierre rápido. (En caso necesario, se debe instalar una cámara de compensación. Esto también será útil en las situaciones de puesta en marcha con presión.)
- d) Expansión térmica del líquido en un sistema estancado o de válvulas aisladas.
- e) La presurización instantánea, que tensaría el medidor y podría resultar en una avería del tubo.

NOTA: En sistemas cerrados de transferencia térmica o refrigeración, instale el medidor en la parte fría de la línea para minimizar la expansión y contracción del medidor y las posibles filtraciones de fluido en las conexiones roscadas.

4) Manipule el medidor con cuidado durante la instalación.

- a) Use una cantidad adecuada de cinta de teflón en las roscas exteriores del tubo antes de hacer las conexiones. No use pegamento o productos para el sellado de las roscas tipo barra.

- b) Apretar excesivamente las conexiones plásticas puede provocar daños a los accesorios.

5) Instale el medidor verticalmente con el orificio de entrada en la parte inferior.

6) Conexiones: Las conexiones son completamente giratorias aflojando los tornillos de fijación de las conexiones durante la instalación. Asegúrese de que los tornillos de retención de las conexiones se encuentren ajustados luego de fijar las conexiones.

7) Los medidores con accesorios de acero inoxidable soportarán varios pies de tubería siempre y cuando no existan factores como una significativa vibración o estrés resultante de tubería desalineada.

8) Los medidores con accesorios plásticos deben instalarse de modo que los accesorios no soporten ninguna de las piezas de plomería asociadas. Además, el marco del medidor debe fijarse a la mampara, panel o columna.

9) Los medidores que se usan en el servicio de gas deben tener válvulas adecuadas conectadas a la entrada y salida del medidor. Estas válvulas no deben estar a más de 1-1/2 veces el diámetro de la tubería desde los puertos del medidor. La válvula a la salida debe utilizarse para generar contrapresión, según sea necesario, para impedir el rebote del flotador. Debe ajustarse al comienzo y luego dejarse así. La válvula de entrada debe utilizarse para fines de estrangulación. Dependiendo de la instalación, las válvulas pueden no ser esenciales, pero, en muchas instalaciones, son lo más útil. Recuerde: Para obtener una lectura correcta del flujo en el servicio de gas, es necesario conocer la presión justo a la salida del medidor (antes de la válvula).

Máxima Presión y Temperatura Sin Golpe de Ariete			
Temp. (PVC)	Temp. (316LSS)	Presión (PVC)	Presión (316LSS)
110°F	200°F	150 psig (31W-46W)	250 psig (31W-46W)
		150 psig (51W-613 W)	250 psig (51W-613W)
		125 psig (84W-99W)	150 psig (84W-99W)
Temp. Ambiente 33° F -125° F			

Precaución

- Las juntas tóricas deben reemplazarse si el medidor fue desmontado después de haber estado en servicio.
- Se pueden producir serios daños a la propiedad y graves lesiones personales como resultado de un mal uso del medidor o que este sea usado en una aplicación inapropiada.

Limpieza

Retire, con cuidado, el caudalímetro del sistema de tuberías. Retire los 4 tornillos en cada lado que sostienen las placas laterales. Retire los 4 tornillos en cada lado que sostienen la cubierta frontal y posterior. Retire las placas laterales y cubiertas. Retire con cuidado el tubo medidor de vidrio de los terminales. Asegúrese de no dejar que se caigan las partes internas. Tenga cuidado al retirar el tubo medidor de vidrio. No permita que el flotador se caiga. Daños en el flotador pueden provocar inexactitud. Todos los componentes necesarios del instrumento están ahora plenamente accesibles para la limpieza con una escobilla para botellas y una adecuada solución jabonosa suave*. Antes de volver a ensamblar el medidor, inspeccione todas las partes en busca de daños. Las juntas tóricas se deben reemplazar durante el mantenimiento y la limpieza del medidor

*No utilice agentes limpiadores que dañen el flotador, el tubo o las juntas tóricas.

Para volver a montar, instale nuevamente el tubo de vidrio del medidor en los terminales. Reinstale las placas laterales y las cubiertas. Ajuste los 4 tornillos en cada lado y en la parte frontal y posterior. Reinstale el instrumento en el sistema de tuberías luego de retirar la cinta de teflón vieja (con un cepillo metálico) y sustituirla con cinta de teflón nueva.

Los medidores deben limpiarse con una solución jabonosa suave. Esta limpiará de manera eficaz las manchas de óxido. Se debe tener precaución para no dañar los materiales de construcción con los químicos de limpieza. Los depósitos de agua dura pueden eliminarse con una solución de ácido acético al 5% (vinagre).

Reparación

Los medidores 7480 que requieran reparación deben enviarse a la fábrica. Por favor, pida por teléfono las instrucciones de devolución y el número de Autorización de Devolución de la Mercancía (RMA, por sus siglas en inglés).


Advertencia:

Los ratios de presión y de temperatura están basados en un estudio de datos de ingeniería para determinados materiales utilizados en la construcción y en el diseño de modelos individuales. Esta información se ha complementado mediante los resultados de pruebas destructivas. Los medidores con cajas de acero inoxidable nunca deben ponerse en funcionamiento sin asegurar sus cubiertas en su lugar. Los medidores expuestos a ambientes difíciles tales como aquellos creados por ciertas sustancias químicas, vibraciones excesivas u otros factores que produzcan tensiones podrían tener fallas al operar a los valores máximos sugeridos o por debajo de ellos. Nunca haga funcionar los medidores por encima de los valores máximos de presión y de temperatura. Se recomienda que todas las instalaciones de medidores utilicen una válvula de alivio de presión apropiada y/o un disco de ruptura. Las configuraciones y localizaciones de presión de estos dispositivos deberían ser tales que los medidores no puedan ser sobre presurizados. El fallo del medidor puede resultar en daños al equipo y lesiones personales graves. Utilice siempre equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular aprobada por OSHA cuando trabaje cerca de medidores que estén en servicio. Nos complace transmitir información de compatibilidad química que ha publicado el fabricante sobre las materias primas utilizadas en nuestros productos; sin embargo, esta información no debe ser interpretada como una recomendación efectuada por King Instrument Company, Inc. para una aplicación específica.

Serie 7480 Ensamble – Tubo Guiado por el Borde

Lista de Piezas:


- | | |
|---|--|
| 1. Tornillo de Sujeción del Terminal | 11. Tope de Entrada del Flotador |
| 2. Retenedor del Terminal | 12. Tornillo de la Placa Lateral |
| 3. Terminal | 13. Placa Lateral |
| 4. Placa Final | 14. Placa Lateral de la Escala |
| 5. Conjunto del Tope de Salida del Flotador | 15. Cubierta (Frontal) |
| 6. Junta Tórica | 16. Cubierta (Posterior) |
| 7. Inserto de Terminal | 17. Tornillo de Sujeción del Soporte de la Escala de Lectura |
| 8. Junta del Tubo Medidor de Vidrio | 18. Sujeción del Soporte de la Escala de Lectura |
| 9. Flotador | 19. Soporte de la Escala de Lectura |
| 10. Tubo Medidor de Vidrio | 20. Tornillo de la Escala de Lectura |
| | 21. Escala de Lectura |

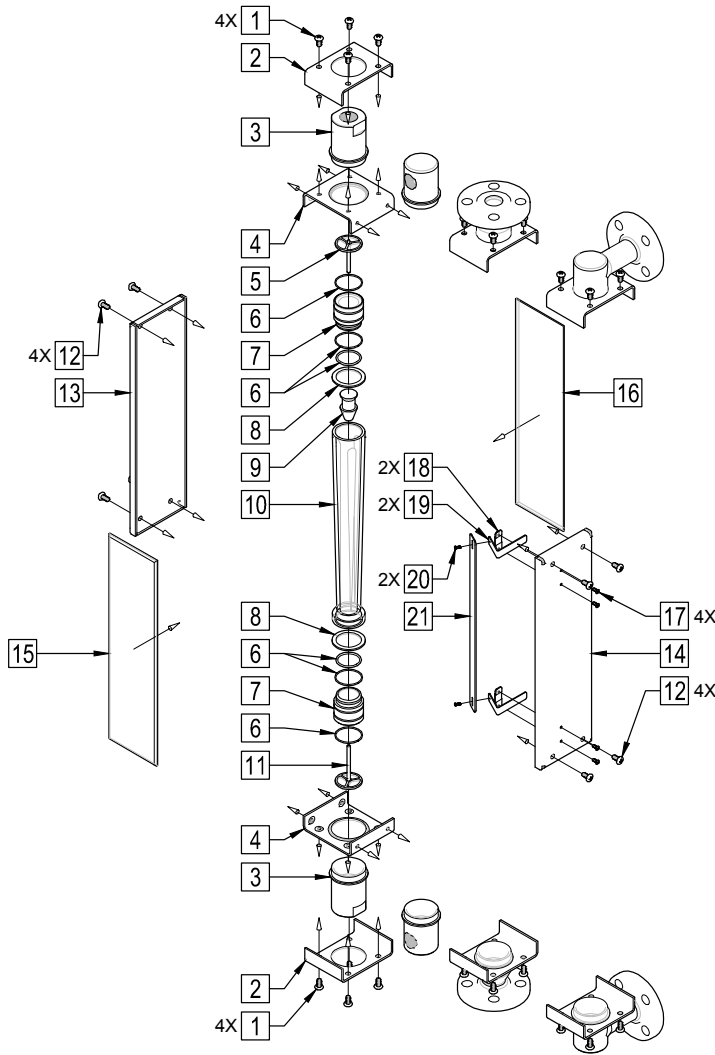

Serie 7480 Ensamble – Tubo Guiado por Polo

Lista de Piezas:

- | | |
|--|--|
| 1. Tornillo de Sujeción del Terminal | 12. Tornillo de la Placa Lateral |
| 2. Retenedor del Terminal | 13. Placa Lateral |
| 3. Terminal | 14. Placa Lateral de la Escala |
| 4. Placa Final | 15. Cubierta (Frontal) |
| 5. Junta Tórica | 16. Cubierta (Posterior) |
| 6. Inserto de Terminal | 17. Tornillo de Sujeción del Soporte de la Escala de Lectura |
| 7. Junta del Tubo Medidor de Vidrio | 18. Sujeción del Soporte de la Escala de Lectura |
| 8. Conjunto del Tope de Salida del Flotador / Varilla Guía | 19. Soporte de la Escala de Lectura |
| 9. Flotador | 20. Tornillo de la Escala de Lectura |
| 10. Tubo Medidor de Vidrio | 21. Escala de Lectura |
| 11. Tope de Entrada del Flotador | |

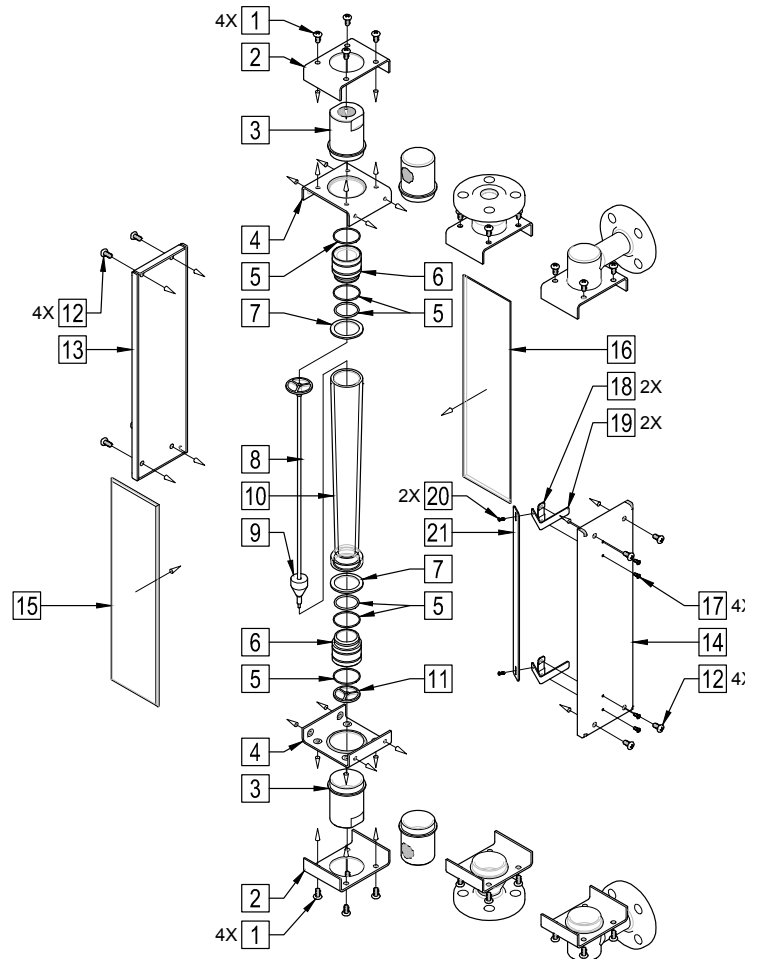

Interruptor de Lengüeta de Enganche

Todos los caudalímetros de la Serie 7480 pueden estar equipados con uno o dos interruptores de lengüeta de enganche.

El conjunto del interruptor es montado sobre una varilla guía. El interruptor puede ser posicionado para activarse en cualquier punto de la escala.

El interruptor es del tipo reed y usa un imán de polarización que le da una función de enganche. El flotador contiene imán(es) sellado(s) herméticamente, de modo que cuando el flotador está en proximidad con el interruptor, se cierra y permanece cerrado (enganchado), cuando el flotador se mueve por debajo del interruptor, se reinicia. Póngase en contacto con la empresa King Instrument Company para opciones de interruptor múltiple.

Especificaciones Eléctricas del Interruptor de Lengüeta de Enganche

TIPO:	SPDT / Enganche
MÁXIMA TENSIÓN DE CONTACTO:	100V CC
MÁXIMA CORRIENTE DE CONTACTO:	0.20 A CC
MÁXIMA POTENCIA DE CONTACTO:	4 Vatios CC
TENSIÓN DE RUPTURA:	200V CC
RANGO DE ENGANCHE ESTÁNDAR:	15-40 giros de Amperio
RESISTENCIA DE CONTACTO INICIAL:	0.150 Ohm


Conexiones – Cableado Intrínsecamente Seguro

- 1) Blanco - N.O. (Normalmente Abierto) salida de conmutación 1
- 2) Rojo - común
- 3) Negro - N.C. (Normalmente Cerrado) salida de conmutación 2

Serie 7480 Ensamble Con Alarma

Lista de Piezas:

1. Ensamble de la Caja
2. Placa Lateral
3. Tornillo de la Placa Lateral
4. Junta Tórica de la Caja de Empalme
5. Caja de Empalme con Cubierta
6. Tornillo del Conjunto de la Caja de Empalmes
7. Soporte de la Varilla Guía de la Alarma
8. Tornillo del Soporte de la Varilla Guía de la Alarma
9. Tuerca de la Varilla Guía de la Alarma
10. Varilla Guía de la Alarma
11. Tornillo de Fijación de la Carcasa del Interruptor de la Alarma
12. Carcasa del Interruptor de la Alarma
13. Interruptor de la Alarma
14. Conector de Tensión Eléctrica

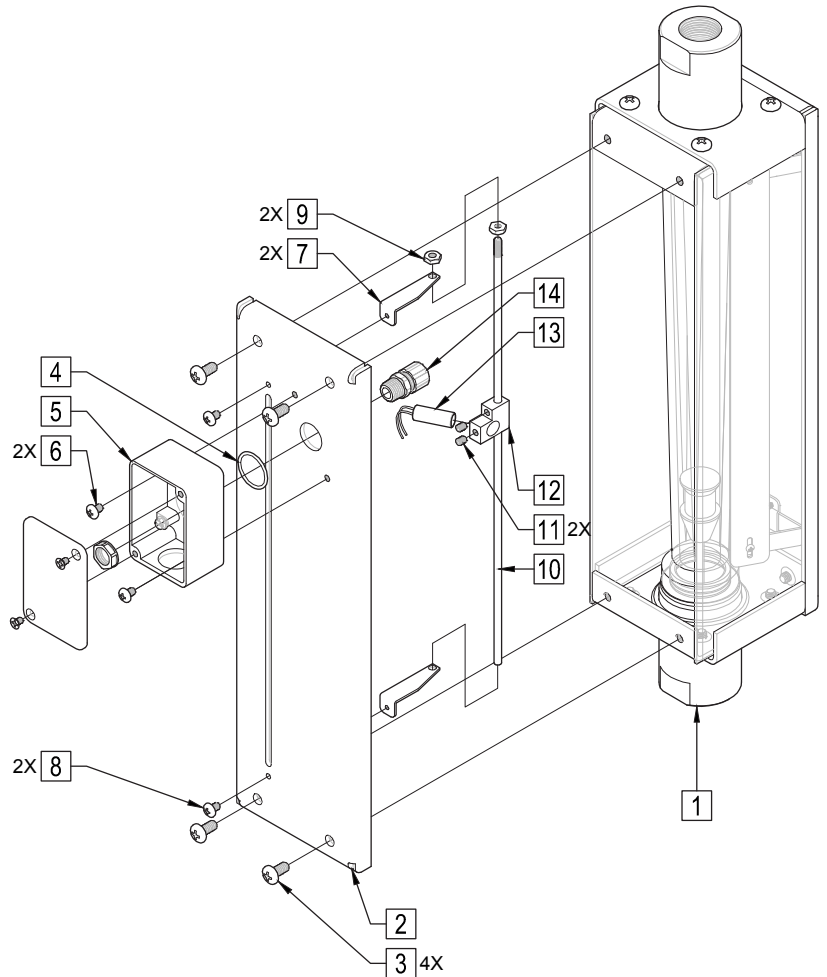

Opción de Interruptor Aislador:

Los interruptores de lengüeta de enganche pueden utilizarse como dispositivos autónomos, o pueden conectarse a un interruptor aislador para aplicaciones intrínsecamente seguras. La finalidad del interruptor aislador es la de suministrar señales eléctricas entre áreas seguras y peligrosas en cualquier dirección mientras limitan la cantidad de energía que puede ser transferida incluso bajo condiciones de fallo. Los interruptores aisladores con requerimientos de tensión de alimentación de 220VAC, 110VAC ó 24VCC, contienen relés unipolares de doble tiro (SPDT), y pueden montarse sobre el riel DIN. Ver especificaciones del interruptor aislador para conexiones eléctricas y detalles adicionales.

Tipos de Flotador y Orientaciones

